

Windows搭載のパソコンとMODEL1950との リモート接続手順方法

以降の接続手順は、Windows7, 8, 8.1, 10での説明となっています。
Windows10では、USBドライバをインストールする必要はございません。

- * MODEL1950のバージョンは、Ver1. 60以降で対応しています。
MODEL1950のバージョンがVer1.60以前のバージョンの場合には、バージョンアップが必要です。
- * パソコンにMODEL1950用のUSBドライバをインストールします。(Window7, 8, 8.1のみ)

STEP1

MODEL1950のバージョンは、Ver1. 60以降で対応していますので、バージョンがそれ以前の場合には、MODEL1950のバージョンアップが必要です。MODEL1950のバージョンアップ作業は、通常、当社への引き取り作業となります。(有償です。)

- ①MODEL1950のバージョンアップが完了しましたら、STEP2へ(Windows7, 8, 8.1)
STEP3へ(Windows10)

STEP2 (Windows7, 8, 8.1)

- ①「Programmer_USB_driver_V3.5.exe」(32bit用)を実行しPCにインストールします。
インストールが完了しましたら、STEP3へ

XPROMで、サポートしていますCOMポート番号は1～256ですので、USBドライバのインストール後に、デバイスマネージャーから、COMポート番号の設定をCOM1～COM256の空いている番号に変更してXPROMの設定に合わせる必要があります。(XPROM Ver2. 31のみ正式対応)

STEP3 (Windows7, 8, 8.1) 及び (Windows10)

MODEL1950(V1.60以降)とパソコン(Windows環境)を接続する手順

- ①初めにMODEL1950の「USB setting」設定を変更します。

- | |
|---|
| <p>①MODEL1950の MODEキー を押します。
▼
②System config を選択し、ENTキー を押します。
▼
③USB setting を選択し、ENTキー を押します。
▼
④CLASS の[]内を [CDC] に変更し STARTキー を押します。
▼
⑤再度、USB setting が CLASS [CDC] に変更されているかご確認ください。
▼
⑥MODEL1950ーパソコン(Windows搭載)がUSB通信可能となります。</p> |
|---|

- ②その後、MODEL1950とパソコンをUSBケーブルで接続します。

- ③STEP1～STEP3の項目クリアで設定完了となります。

以上

2020年5月
ミナト・アドバンスド・テクノロジーズ

MINATO